

N3600ドライバーのダウンロードとインストール 【プリンターUSB接続編】

本書の説明に使用する図はWindows10のものを使用しております。
また、ログオンユーザー名は「casio」として説明しておりますので、フォルダーのパス名が実際とこととなります。

注意：

- ・ **指示があるまでUSBケーブルは接続およびプリンターの電源は入れないでください。**
- ・ 指示前にUSBケーブルは接続およびプリンターの電源を入れると正しくインストールができなくなる場合があります。

USBケーブルを使って本体を使用する場合のご注意：

- ・ USBを使用できるOS環境は、Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2012/Server 2016/Server 2019がプレインストールされたコンピューター、またはクリーンインストールされたコンピューターに限ります。その他の環境や、アップグレードしたOS環境では正しく動作しない場合があります。
- ・ OS起動中や、プラグ・アンド・プレイの検索、設定中、印刷中にUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
- ・ USBケーブルを抜き差しする場合は、十分な間隔（5秒程度）を開けてください。
- ・ USBハブを経由して本体とコンピューター接続すると、正しく動作しない場合があります。このときは、コンピューターと本体を直接接続してください。
- ・ USBケーブルを接続しても、コンピューターが反応しない場合には、コンピューター、本体の順に電源をONにして、USBケーブルを接続し直してください。
- ・ USBの仕様により、複数のUSBデバイスを接続すると印刷速度が低下する場合があります。
- ・ USBセットアップしたプリンターのポートを変更しないでください。同じプリンターを使用して再度USBセットアップを行うとプリンターを検索できなくなる場合があります。その場合はプリンタードライバーをアンインストールして再度インストールをしてください。

○ファイルのダウンロード



カシオ計算機のホームページ、ページプリンターのソフトダウンロードのページを開きます。

- ① 「プリンタドライバ&LUT・・・」の文字をクリックします。



- ② ウィンドウの下部にダウンロードしたファイルの処理方法が表示されますので、[保存]ボタンをクリックします。

クリック後表示が変わります。

※ここまでがドライバーのダウンロードです。

○ドライバーのインストール【USB接続編】



- ③ [実行]ボタンをクリックします。

※ここからドライバーのインストールです。

★「[実行]ボタンが出ない」ブラウザーをご使用の場合


ダウンロード先のフォルダーを開きファイルをダブルクリックして実行してください。

ダウンロードしたファイルは下図のようなアイコンとなります。
(フォルダー内の表示方法により異なる場合があります)




※ファイル名が実際とは異なる場合があります。

★ファイルを実行で下図のような画面が発生した場合

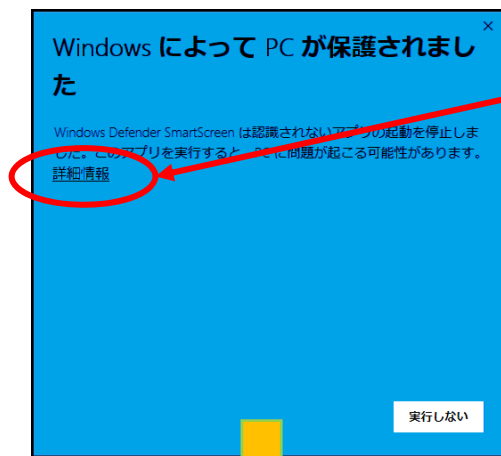


「詳細情報」をクリックします。

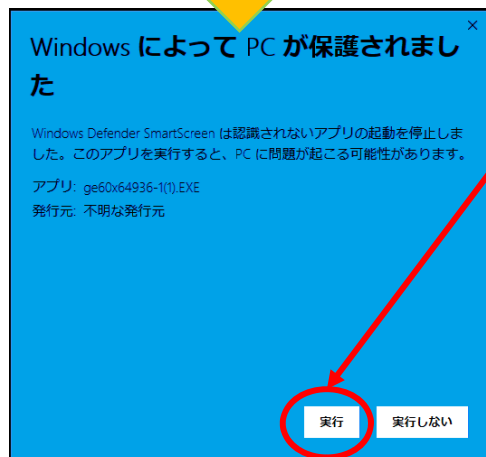


[実行]ボタンをクリックします。


以後、インストール手順書に従ってください。

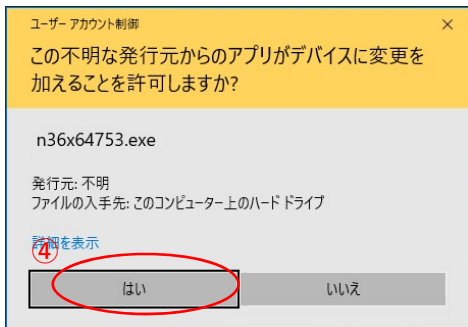

④はいボタンをクリックします。

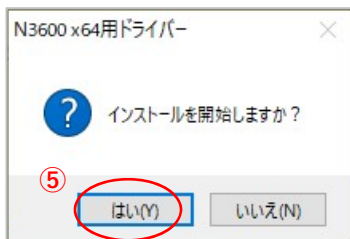

⑤[はい(Y)]ボタンをクリックします。

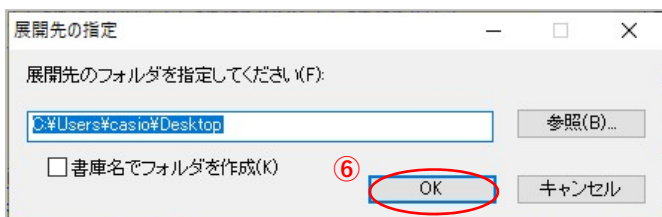


⑥展開先のフォルダを指定して [OK]ボタンをクリックします。

※初期設定は「Desktop」となっております。



⑦[次へ]ボタンをクリックします。

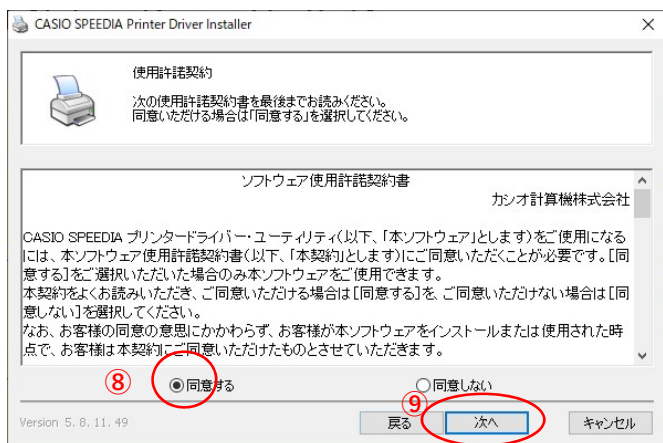


⑧「同意する」に印をつけます。

⑨[次へ]ボタンをクリックします。



⑩ [次へ]ボタンをクリックします。

※「CASIO SPEEDIA N3600-Y」は病院、薬局仕様です。
 該当プリンターをご使用の場合はこちらを選択してから[次へ]のボタンをクリックしてください。

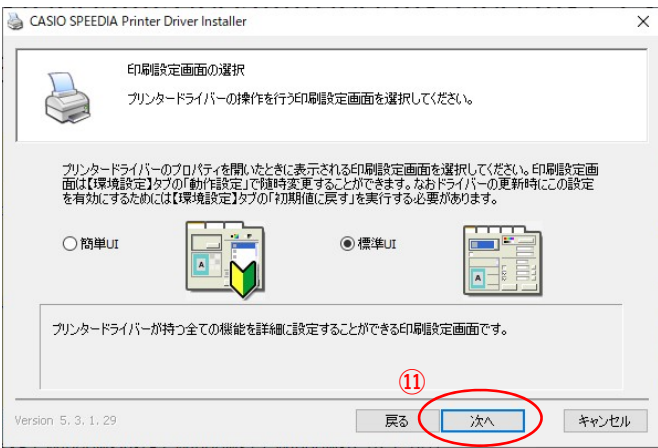


⑪ [次へ]ボタンをクリックします。



⑫ 「USBセットアップ」に印がついていることを確認してください。

※N3600がUSB接続の場合の設定です。

⑬ [次へ]ボタンをクリックします。

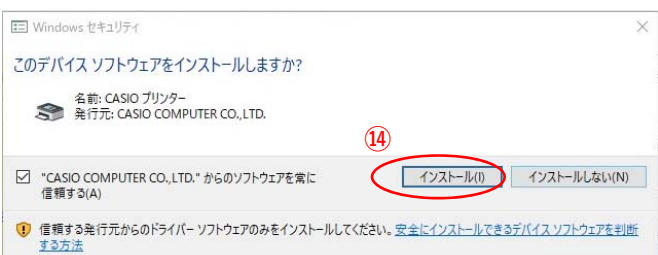


⑭ [インストール(I)]ボタンをクリックします。



- ⑮ 左図の表示が現れたら、
- ・ USBケーブルを接続します。
 - ・ プリンター本体の電源をONにします。

⇒ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。

※ プリンター電源ON後、左図表示から変化がない場合は[検出中止]ボタンをクリックして、**次ページ**の手順で「デバイスとプリンターの表示」内の「未指定」項目をご確認ください。

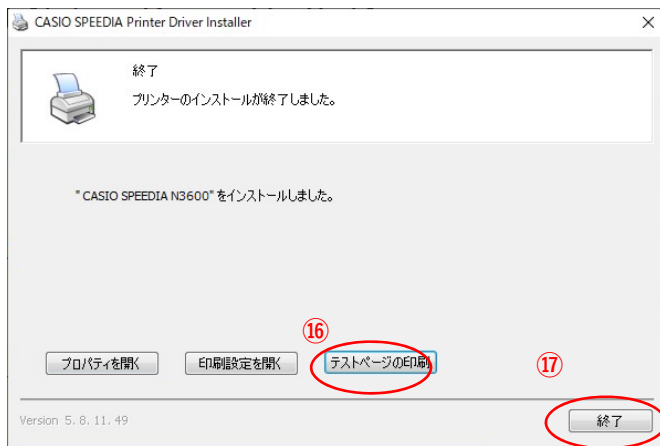


- ⑯ [テストページの印刷(O)]ボタンをクリックで、プリンターからA4のテスト印刷が出力されればドライバーインストールの接続テストは完了です。

- ⑰ [終了]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じれば終了です。

USB接続の検出画面が閉じないときは・・・


USB接続でのインストール中にUSB接続の検出画面が閉じない場合は、次の手順で実施してください。

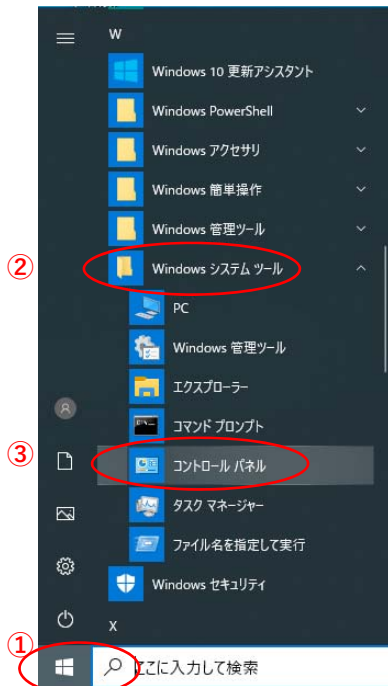


① 「スタート」 ボタンをクリックしてメニューを開きます。

② 「Windowsシステムツール」をクリックしてWindowsシステムツールを展開します。

③ 「コントロールパネル」をクリックします。

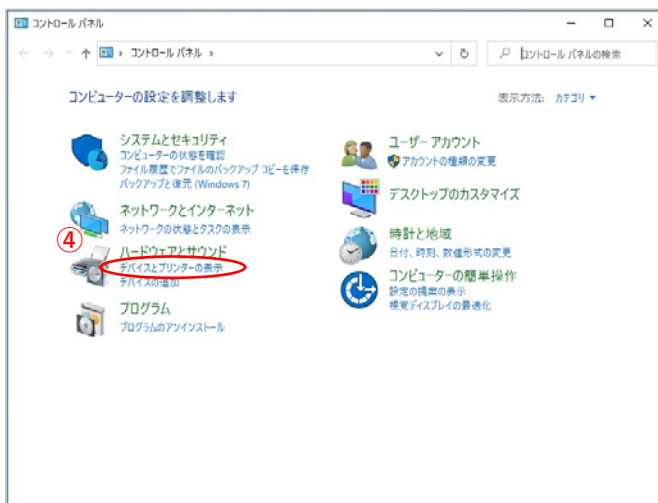

④ 「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

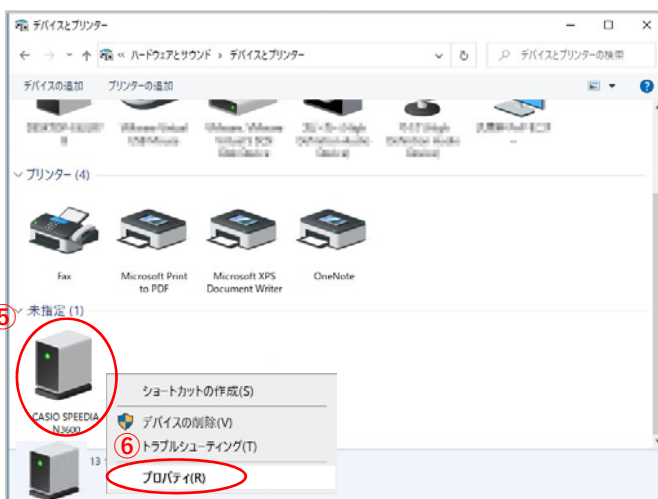

⑤ 「未指定」項目にある「CASIO SPEEDIA N3600」アイコンを右クリックし、メニューを表示させます。

⑥ メニュー一覧の「プロパティ(R)」を選択します。



⑦「ハードウェア」タブを選択します。

⑧[プロパティ(R)]ボタンをクリックします。




⑨[設定の変更] ボタンをクリックします。




⑩「ドライバー」タブを選択します。


⑪[ドライバーの更新(P)]ボタンをクリックします。

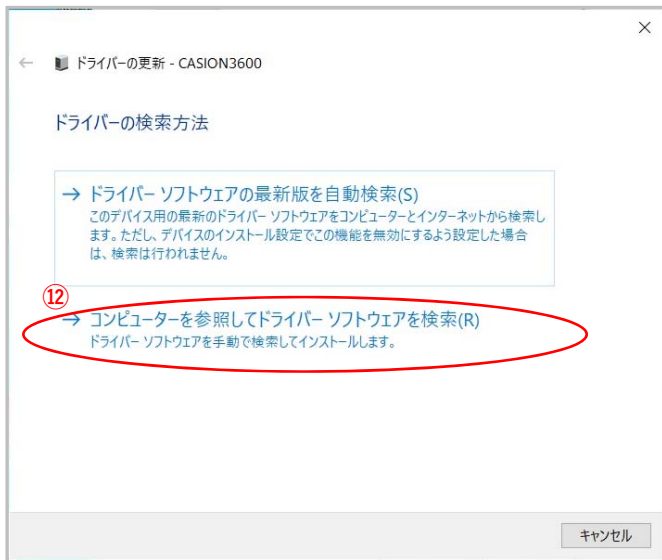

⑫「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索(R)」をクリックします。

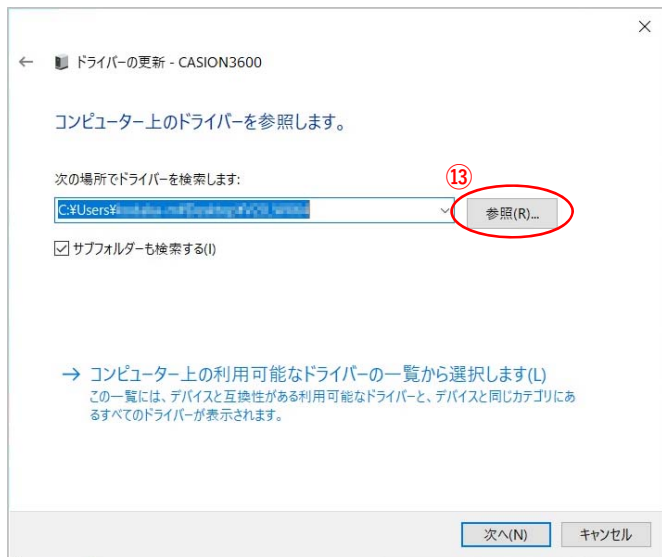


⑬[参照(R)]ボタンをクリックします。

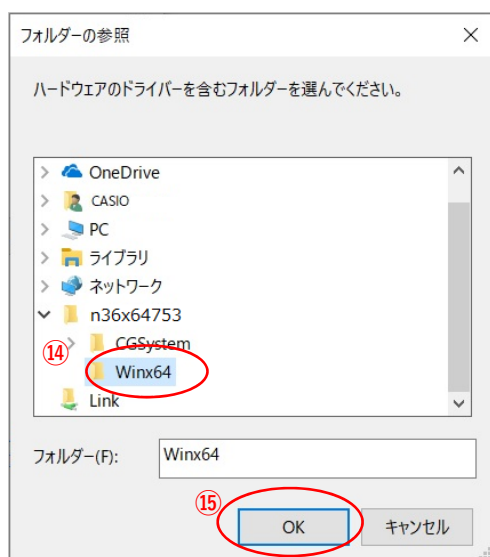

⑭ファイル展開先フォルダーより「Win64」のフォルダーを選択します。

⑮[OK]ボタンをクリックします。

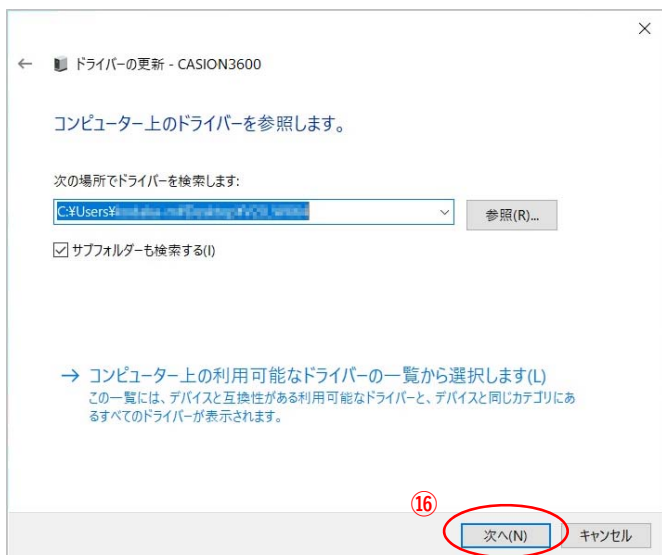

⑩[次へ(N)]ボタンをクリックします。



⑪[インストール(I)]ボタンをクリックします。



⑫[閉じる(C)]ボタンをクリックします。



⑬ 「デバイスとプリンター」の「未指定」にあった「CASIO SPEEDIA N3600」が「プリンター」の項目に移っていればインストール完了です。